


SUSTITUCION PILAS:

El símbolo "Eb" en el LCD alerta al usuario cuando tienen que ser sustituidas las pilas.

Abra su compartimento y sustituya las dos pilas de 1.5V prestando atención a su polaridad.

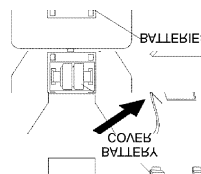

Las pilas sólo deben ser sustituidas en una zona segura utilizando el tipo de pilas especificadas en este manual de instrucciones.

Nota: Una vez sustituidas las baterías, apague el medidor OFF y vuélvalo a encenderlo ON. Espere 30 segundos para que el medidor complete su autotesteo, antes de realizar una nueva calibración.

OPERACION:

- Encienda el medidor pulsando la tecla ON/OFF.
- Sumerja la sonda en la muestra sin superar el nivel máximo de inmersión.
- Agítelo suavemente y espere hasta que la lectura se estabilice. El medidor compensa automáticamente las variaciones de temperatura.
- El valor de los TDS de la muestra será mostrado en el LCD en unidades ppm.
- Para prolongar la vida de las pilas, el medidor dispone de auto-apagado tras 5 minutos de no uso.




CODIGOS DE ERROR:

- EE** Error en la calibración, solución también incorrecta o sonda dañada.
- Fuera de rango.
- EP** Indicación batería baja.

CALIBRACION:

- Encienda el medidor.
- Mantenga pulsada la tecla ON/OFF unos 3 segundos. La pantalla comenzará a parpadear "1382" para confirmar que ha entrado en el modo calibración.
- Sumerja la sonda en la solución de calibración HI 70032 sin exceder del nivel máximo de inmersión.
- Agítelo suavemente y espere unos 20 segundos para confirmar la lectura.
- Una vez que la pantalla pare de parpadear, el medidor está calibrado y listo para su uso.

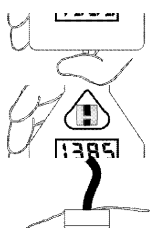

Garantía
El medidor Primo 1 está garantizado por un año contra defectos, tanto en la mano de obra como en los materiales, siempre y cuando se usen para su propósito y se mantengan según las instrucciones. Esta garantía está limitada para reparar o sustituir sin cargo. Los daños debidos a accidentes, mal uso, manipulaciones o carencias del mantenimiento prescrito no están cubiertos.
Si requiere servicio, contacte con el comercial a quien le compró el instrumento. Si está bajo garantía, informe del número del modelo, fecha de pedido, número de serie y la naturaleza del fallo. Si no está cubierto por la garantía, le será enviado el correspondiente presupuesto de reparación. Si el instrumento va a ser devuelto a Hanna Instruments, primero obtenga un número de Autorización de Devolución de Material del departamento de Atención al Cliente y entonces envíelo a portes pagados. Cuando envíe cualquier instrumento, asegúrese de que está correctamente embalado para su total protección.
Para validar la garantía, rellene y devuelva la tarjeta de garantía adjunta en un plazo de 14 días desde la fecha de compra.
Recomendaciones para los Usuarios
Antes de utilizar este producto, asegúrese de que es completamente indicado para los ambientes en los que se usán. El funcionamiento de este instrumento en áreas residenciales, podría causar interferencias indeseadas en equipos de TV y radio. Cualquier variación introducida por el usuario al equipo suministrado puede degenerar el funcionamiento EMC del instrumento. Para evitar shocks eléctricos, no utilice estos instrumentos cuando las tensiones de la superficie de medida excedan de 24VAC ó 60VDC. Para evitar daños o quemaduras, no realice ninguna medida en hornos microondas.